

- 1) Přerušit plusové napájení zapalovací cívky levého válce. Jedná se o bílý vodič s červeným pruhem. Stranu vedoucí k zapalovací cívce připojit na žlutý vodič jednotky řazení, stranu vedoucí do motocyklu (naměříme na ní 12V při zaplém klíčku) připojit na červený vodič jednotky řazení. To stejné provést pro cívku pravého válce.
- 2) Přerušit plusové napájení vstříkovače levého válce. Jedná se o červený vodič. Stranu vedoucí ke vstříkovači připojit na bílý vodič jednotky řazení, stranu vedoucí do motocyklu (naměříme na ní 12V při zaplém klíčku) zaizolovat. To stejné provést pro vstříkovač pravého válce.
- 3) Černý vodič jednotky QS s očkem připojit na kostru motocyklu.
- 4) Připojit snímač řazení na konektor u jednotky QS
- 5) Pokud chcete využít funkci Shift Light (kontrolka řazení) je nutné přivést modrý vodič jednotky řazení na spínané mínus jednoho ze vstříkovačů (modro-červený nebo modro-zelený vodič).

