

- 1) Přerušit plusové napájení zapalovacích cívek ve schématu označeno A. Na motocyklu je to červený vodič s černým pruhem vedoucí od zapalovacích cívek. Je nutné přerušit v místě, kdy jsou již všechny plusové konce cívek spojeny v jeden vodič. Stranu vedoucí k cívkám připojit na žlutý vodič jednotky řízení
- 2) Přerušit plusové napájení vstřikovačů na motocyklu červený vodič s modrým pruhem ve schématu pozice B. Vodič vedoucí z motocyklu je pod napětím 12V - zaizolovat. Vodič vedoucí ke vstřikovačům připojit na bílý vodič jednotky QS.
- 3) Černý vodič jednotky QS s očkem připojit na kostru motocyklu.
- 4) Připojit snímač řazení na konektor u jednotky QS
- 5) Pokud chcete využít funkci Shift Light (kontrolka řazení) je nutné přivést modrý vodič jednotky řízení na libovolný vstřikovač nebo zapalovací cívku. Připojit na spínané mínus tj. na vodič, který má na každém vstřikovači (cívce) odlišnou barvu

