

- 1) Přerušit plusové napájení zapalovacích cívek ve schématu označeno A. Na motocyklu je to červený vodič vedoucí od zapalovacích cívek. Je nutné přerušit v místě, kdy jsou již všechny plusové konce cívek spojeny v jeden vodič. Stranu vedoucí k cívkám připojit na žlutý vodič jednotky řízení
- 2) Přerušit plusové napájení vstříkovačů na motocyklu bílý vodič s červeným pruhem ve schématu pozice B. Vodič vedoucí z motocyklu je pod napětím 12V - zaizolovat. Vodič vedoucí ke vstříkovačům připojit na bílý vodič jednotky QS.
- 3) Černý vodič jednotky QS s očkem připojit na kostru motocyklu.
- 4) Připojit snímač řazení na konektor u jednotky QS
- 5) Pokud chcete využít funkci Shift Light (kontrolka řazení) je nutné přivést modrý vodič jednotky řazení na libovolný vstříkovač nebo zapalovací cívku. Připojit na spínané mínus tj. na vodič, který má na každém vstříkovači (cívce) odlišnou barvu

