

# dodatek Honda CBR 600/1000




## 1) přerušit plusové napájení zapalovacích cívek

Na každou zapalovací cívku vede černý vodič s bílým pruhem (při odpojeném konektoru je zde 12V při zapnutém zapalování). Je nutné přerušit v místě, kdy jsou již všechny plusové konce cívek spojeny v jeden vodič. Stranu vedoucí k cívkám připojit na žlutý vodič jednotky QS. Stranu vedoucí do svazku (zde je 12V po zapnutí klíčku) přivést na červený vodič jednotky QS.

CBR 600 2003-06 - u cívek je 6 pinový černý konektor s obsazenými 5 piny, přerušit černý vodič s bílým pruhem

CBR 600 2007-10 - u cívek je 6 pinový konektor s obsazenými všemi piny, přerušit vodič W/Y v místě, kde je již jeden

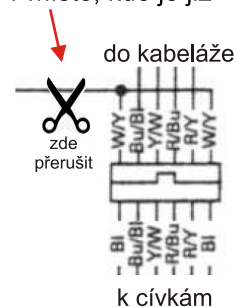

## 2) přerušit plusové napájení vstřikovačů

U motorek s dvěma sadami vstřikovačů stačí připojit na horní vstřiky (je možno i na všechny). Na všechny vstřikovače vede napájení 12V po zapnutí klíčku - černý vodič s bílým pruhem. Tento vodič přerušit a konec vedoucí ke vstřikovačům připojit na bílý vodič jednotky QS. Konec vedoucí do svazku motocyklu zaizolovat! U některých modelů se tyto napájecí vodiče nespojují blízko u vstřikovačů a je nutné přerušit od každého vstřikovače B/W vodič, tyto čtyři přerušené vodiče vedoucí na vstřikovače spojit k bílému vodiči jednotky QS. Druhé konce vedoucí do kabeláže zaizolovat.

## 3) černý vodič s očkem jednotky QS připojit na kostru motocyklu, připojit snímač řazení

## 4) pokud chceme využít funkci Shift Light (kontrolka řazení)

je nutné přivést modrý vodič jednotky řazení na otáčkový výstup z řídící jednotky. Jedná se o žlutý vodič se zeleným pruhem jdoucí z černého konektoru ECU (CBR 600 2003-06). Model CBR 600 2007-2010 má otáčkový signál na vodiči žlutý/zelený v šedém konektoru.

## 5) Připojit snímač řazení na konektor u jednotky QS

