

Honda CBR 954 (2002-03)



- 1) Společné napájení zapalovacích cívek vede přes dvoupinový červený konektor, kde je obsazena pouze jedna pozice a to černým vodičem s bílým pruhem. Konektor je v blízkosti akumulátoru. Konektor rozpojit a připojit protikusy z kabeláže jednotky QS (rudý a žlutý vodič).
- 2) Přerušit plusové napájení vstřikovačů v místě, kdy jsou již všechny plusové konce vstřikovačů spojeny v jeden vodič. Kabely ke vstřikovačům vedou přes 8 pinový konektor. Vodič vedoucí z motocyklu je pod napětím 12V, který zaizolovat. Vodič vedoucí ke vstřikovačům připojit na bílý vodič jednotky QS.
- 3) Černý vodič jednotky QS s očkem připojit na kostru motocyklu.
- 4) Připojit snímač řazení na konektor u jednotky QS
- 5) Pokud chcete využít funkci Shift Light (kontrolka řazení) je nutné přivést modrý vodič jednotky řazení na otáčkový výstup z řídicí jednotky. Jedná se o žlutý vodič se zeleným pruhem jdoucí z černého konektoru ECU.

