



## 1) přerušit plusové napájení zapalovacích cívek

Na motocyklu je to červený vodič vedoucí od zapalovacích cívek. Je nutné přerušit v místě, kdy jsou již oba plusové konce cívek spojeny v jeden vodič. Stranu vedoucí k cívkám připojit na žlutý vodič jednotky QS, stranu vedoucí do svazku (je zde 12V po zapnutí klíčku) připojit na rudý vodič jednotky QS.

## 2) přerušit plusové napájení vstříkovačů

Na motocyklu je to červený vodič vedoucí od každého vstříkovače. Je nutné přerušit v místě, kdy jsou již oba plusové konce vstříkovačů spojeny v jeden vodič. Stranu vedoucí ke vstříkovačům připojit na bílý vodič jednotky QS, stranu vedoucí do svazku (je zde 12V po zapnutí klíčku) zaizolovat.

## 3) černý vodič s očkem jednotky QS připojit na kostru motocyklu, připojit snímač řazení

## 4) funkce Shift Light (kontrolka řazení)

Je nutné přivést modrý vodič jednotky QS na libovolný vstříkovač. Připojit na spínané mínus - černý s modrým pruhem nebo fialový vodič.

